

Informe de inspección



PLACA	GRR355	MARCA	MAZDA	MODELO	2020	COLOR	BLANCO	INSPECCIÓN	237842	
CENTRO DE DIAGNÓSTICO		1		ASEGURADORA		PERSONAL		OFICINA		MEDELLIN
INTERMEDIARIO		AUTOS VELEZ		KILOMETRAJE		59,346		COD. FASECOLDA		05601157
NÚMERO MOTOR		P540534819		NÚMERO CHASIS		3MDDJ2HAALM217067		NÚMERO SERIAL		NO REGISTRA

AUTOMOVIL 2 [2] TOURING AT 1500CC 6AB

OBSERVACIONES REVISIÓN ACTUAL

CARROCERÍA	FRENOS	LLANTAS	INFERIOR	PISOS
AMORTIGUADOR	EST TÉCNICO	CHASIS	PLACAS	ALINEACIÓN

RESUMEN GENERAL DE LA INSPECCIÓN

 REVISIÓN MECÁNICA DE PISTA	 REVISIÓN CARROCERÍA	 REVISIÓN INFERIOR
DESVIACIÓN DE TRAYECTORIA <input type="text" value="CONDICIONES NORMALES"/> SUSPENSIÓN <input type="text" value="CONDICIONES NORMALES"/> FRENOS <input type="text" value="REQUIERE REVISION"/>	NÚMERO DE PIEZAS INTERVENIDAS ESTRUCTURALES <input type="text" value="0"/> SEMIESTRUCTURALES <input type="text" value="1"/> NO ESTRUCTURALES <input type="text" value="4"/> PIEZAS MAL REPARADAS <input type="text" value="0"/> OBSERVACIONES CARROCERÍA E INFERIOR G GRR355.REVISAR HUMEDAD DE ACEITE EN CARTER.,GRR355	NÚMERO DE PIEZAS INTERVENIDAS ESTRUCTURALES <input type="text" value="0"/> SEMIESTRUCTURALES <input type="text" value="1"/> MÓVILES <input type="text" value="0"/> PIEZAS MAL REPARADAS <input type="text" value="0"/> FUGAS <input type="text" value="0"/>
Para ver resultado en detalle dirigirse a las páginas 2 y 3.	Para ver resultado en detalle dirigirse a la página 5.	Para ver resultado en detalle dirigirse a la página 6.



Informe de inspección

Fecha 19/09/2025

PLACA	INSPECCION	CENTRO DE DIAGNOSTICO
GRR355	237842	1

ASEGURADORA	OFICINA	INTERMEDIARIO	TIPO POLIZA
PERSONAL	MEDELLIN	AUTOS VELEZ	PERSONAL
ORDEN	CLIENTE	C.C./NIT	TELEFONO
0	AMPARO VELEZ	41469203	3473886
DIRECCION	CIUDAD	MARCA	MODELO
CRA 81 NO 28 46	MEDELLIN	MAZDA	2020
COLOR	SERVICIO	KILOMETRAJE	MATRICULADO A
BLANCO	LIVIANOS	59,346	HILLER SUAREZ
COD.FASECOLDA	VLR.FASECOLDA	MANIFIESTO	A.PROPIETARIO
05601157		352019000218602 10/05/2019	0
A.ACESORIOS	A.COMERCIAL	VEN.SEG.OBLIGATO.	TIPO TRANSPORTE
0		//	PARTICULAR
NUMERO MOTOR	NUMERO CHASIS	NUMERO SERIAL	ALARMA
P540534819	3MDDJ2HAALM217067	NO REGISTRA	MANUAL

OBSERVACION REVISIONES ANTERIORES

FECHA INSPEC.	TIPO INSPEC.	KILO-METRA.	CARRO-CERIA	FRENOS	LLANTAS	INFERI.	PISOS	AMORTI-GUADOR	ESTUDIO TECNICO	CHASIS	PLACAS	PROPIE-TARIO	ALINEA
19/09/2025	INSPEC. SENC	59,346										X	

AUTOMOVIL 2 [2] TOURING AT 1500CC 6AB

ESTE VEHICULO **SI** PRESENTA OBSERVACIONES

OBSERVACION REVISION ACTUAL

CARROCERIA	FRENOS	LLANTAS	INFERIOR
PISOS	AMORTIGUA.	EST.TECNI.	CHASIS
PLACAS	PROPIETAR.	ALINEACION	
	X		

NOTAS ACLARATORIAS

Se recomienda realizar a su vehiculo antes de la compra una alineacion de direccion doble, con esta se pueden detectar otros problemas mecanicos y estructurales que no es posible encontrarlos en el proceso de inspeccion efectuado.a su vez realizar la revision de los sistemas de identificacion

Solicitante o representante _____

Elaborado por _____

ACEPTA REALIZAR INSPECCIÓN SIN SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

ESTA ES UNA REVISION PERSONAL EN LA CUAL SE VERIFICA EL COMPORTAMIENTO DE ALGUNOS COMPONENTES ESTRUCTURALES Y MECANICOS DE SU VEHICULO Y NO INDAGA SOBRE LA VIDA UTIL DE ELLOS. ESTA PRUEBA NO COMPROMETE A AUTOTEST S.A EN LA COMERCIALIZACION DEL VEHICULO




Auto-Test

Informe de trayectoria y suspensión

		Fecha	19/09/2025
PLACA	INSPECCION	CENTRO DE DIAGNOSTICO	
GRR355	237842	1	

Trayectoria


DESVIACION DE TRAYECTORIA	VALOR	OBSERVACION
Rueda Delanteras	1 mm/m	normal
Rueda Traseras	-1 mm/m	normal

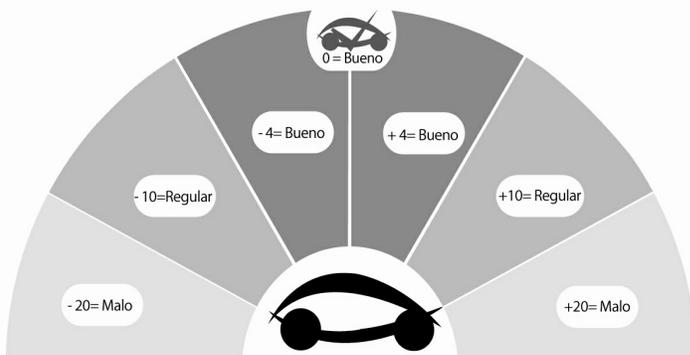

Suspensión

SUSPENSION	VALOR	OBSERVACION
RUEDAS DELANTERAS		
Izquierda	71 %	Normal Comportamiento
Derecha	68 %	Normal Comportamiento
Diferencia	4 %	No presenta diferencia entre amortiguado
RUEDAS TRASERAS		
Izquierda	55 %	Normal Comportamiento
Derecha	48 %	Normal Comportamiento
Diferencia	13 %	No presenta diferencia entre amortiguado

Malas	24% y 0%
Regulares	44% y 25%
Buenas	100% y 45%
Regulares	44% y 25%
Malas	24% y 0%

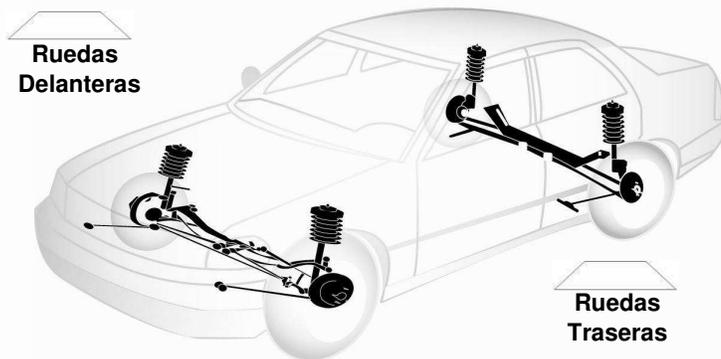

Informe de frenos

Fecha 19/09/2025

PLACA	INSPECCION	CENTRO DE DIAGNOSTICO
GRR355	237842	1

Frenos



43%-0% MALO	47%-44% REGULAR	48%-100% BUENO
-----------------------	---------------------------	--------------------------

FRENOS	VALOR	OBSERVACION
RODAMIENTO RUEDAS DELANTERAS		
Izquierda	107 N	No presenta resistencia a rodar
Derecha	98 N	No presenta resistencia a rodar
OVALIZACION RUEDAS DELANTERA		
Izquierda		No presenta deformacion en disco ó campa
Derecha		No presenta deformacion en disco ó campa
DIFERENCIA DE FUERZA		
Ruedas Delanteras	9 %	Frena recto
EFICACIA FRENADA		
Delantero		Eficacia de frenado eje delantero
RODAMIENTO RUEDAS TRASERAS		
Izquierda	49 N	No presenta resistencia a rodar
Derecha	39 N	No presenta resistencia a rodar
OVALIZACION RUEDAS TRASERAS		
Izquierda	20 %	Presenta leve deformación en disco ó cam
Derecha	17 %	Presenta leve deformación en disco ó cam
DIFERENCIA DE FUERZA		
Ruedas Trasera	7 %	Frena recto
EFICACIA FRENADA		
Trasero		Eficacia de frenado eje trasero
Esfuerzo		Esfuerzo total del vehiculo
Peso	1231 kg	Peso total del vehiculo
EFICACIA TOTAL DE FRENADA		
Total delantero + Trasero	71 %	Se detiene en el espacio deseado



Informe dinamómetro

INSPECCION PERSONAL SIN RSI (PAGINA 4/6)

Fecha 19/09/2025

PLACA	INSPECCION	CENTRO DE DIAGNOSTICO
GRR355	237842	1

TECNICO KILOMETRAJE

59346

CUADRO DE DATOS GENERALES

Potencia del Fabricante	Max Potencia HP	@RPM	Max Torque	Unidad	@RPM
Potencia entregada					
Resultados de Potencia entregada					

MINIMA Y 3000 RPM

Rpm minimas:	No realizada	No realizada
Estado de la minima/Ralent	No realizada	No realizada
Ruidos en Valvulas	No realizada	No realizada
Ruidos en Motor	No realizada	No realizada
Humos escape a 3000 rpm	No realizada	No realizada
Ruidos motor a 3000 rpm	No realizada	No realizada

SISTEMA DE ENCENDIDO

Cables de alta	No realizada	No realizada
Bujias	No realizada	No realizada

SISTEMA DE REFRIGERACION


Nivel del agua	No realizada	No realizada
Calidad del agua	No realizada	No realizada
Fugas de agua	No realizada	No realizada
Ventilador	No realizada	No realizada
Radiador	No realizada	No realizada
Bomba de agua	No realizada	No realizada

SISTEMA ELECTRICO

Voltaje de bateria	No realizada	No realizada
Correas	No realizada	No realizada
Arranque	No realizada	No realizada
Ind. de tablero	No realizada	No realizada
Luces	No realizada	No realizada

EMBRAGUE Y DIFERENCIAL

Est.del embrague	No realizada	No realizada
Rod.del embrague	No realizada	No realizada
Caja de cambios	No realizada	No realizada
Soportes	No realizada	No realizada
Ruidos caja	No realizada	No realizada
Tracción/Diferencia	No realizada	No realizada

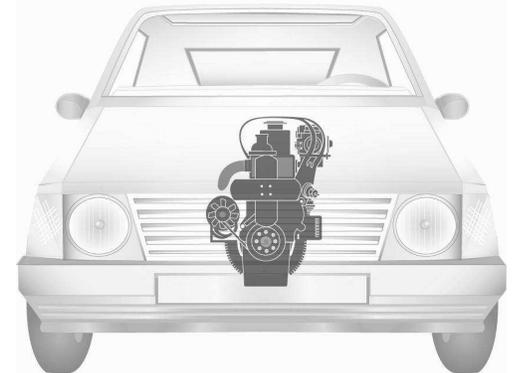

SISTEMA DE LUBRICACION

Nivel de aceite	No realizada	No realizada
Calidad aceite	No realizada	No realizada
Humos Int. motor	No realizada	No realizada
Presion aceite	No realizada	No realizada

OBSERVACIONES

No realizada

Apreciado Cliente : Esta es una prueba realizada sobre las condiciones actuales de funcionamiento del motor de su vehiculo. No garantiza ni la duracion del motor, ni la de sus sistemas, ni su desempeño posterior.

POR FAVOR REVISAR LAS OBSERVACIONES REGISTRADAS EN EL INFORME..


FIRMA RESPONSABLE

Auto-Test

Informe carrocería

PLACA		INSPECCION		CENTRO DE DIAGNOSTICO	
GRR355		237842		1	
				Fecha 19/09/2025	

Carrocería

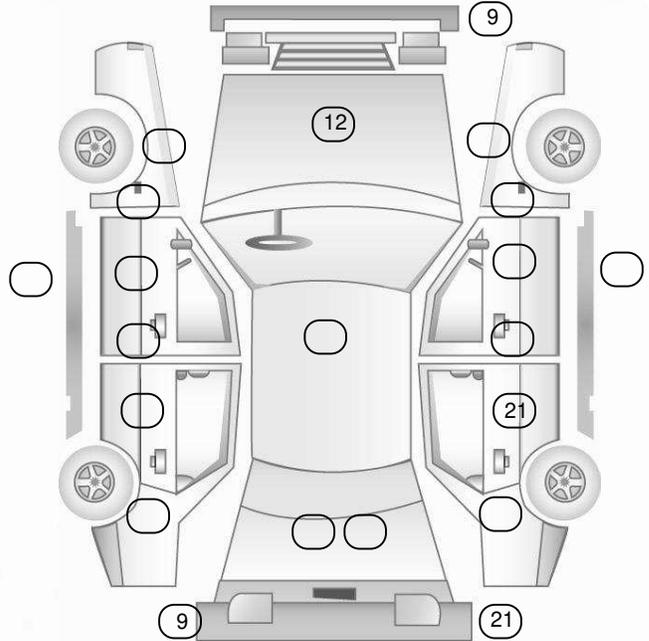

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1 BUENO | 13 REGULAR |
| 2 RAYADO | 14 FISURADO |
| 3 BIEN REPARADO | 15 NO TIENE |
| 4 SUMIDO | 16 REMOVIDO |
| 5 GOLPEADO | 17 REP. EN PROCESO |
| 6 CORROIDO | 18 BUENA REP. PARCIAL |
| 7 MAL REPARADO | 19 MALA REP. PARCIAL |
| 8 DESCUADRADO | 20 REPINTADO PARCIAL |
| 9 GOLPE LEVE | 21 MAL REPINTADO |
| 10 CUARTEADO | 22 MANCHADO |
| 11 DESENGRAFADO | 23 PINTURA GASTADA |
| 12 BUENO REPINTADO | |

Carroceria				Acc.exteriores		Acc.interiores	
Detalle	Estado	Detalle	Estado	Detalle	Estado	Detalle	Estado
PUERTA DEL IZQ	BUENO	CAPOT	BUENO REPINT	STOP ADICIONALES	BUENO	TABLERO	BUENO
G/FANGO DEL IZQ	BUENO	FAROLA DERECH	BUENO	ANTENA	TIENE	TAP.PTA TRAS DER	BUENO
TORPEDO	BUENO	ESTRIBO DERECH.	BUENO	LUZ MEDIA DER	BUENO	ASIENTOS DELAN.	BUENO
G/FANGO DEL DER	BUENO	NAVE TRAS DER	BUENO	BOCELES	TIENE	ASIENTOS TRAS.	BUENO
PUERTA TRAS DER	MAL REPINTADO	TAPA BAUL	BUENO	CARPA	N/TIENE	RELOJ	BUENO
STOP DERECHO	BUENO	NAVE TRAS IZQ	BUENO	PORTA EQUIPAJES	NO TIENE	PARLANTES	BUENO
PANEL TRASERO	GOLPE LEVE	PARAL CTRAL DE	BUENO	RINES ORIGIN.	TIENE	VIDRIOS ELECTRIC.	TIENE
PUERTA TRAS IZQ	BUENO	BOCALL. TRA. IZQ	N/TIENE	LUZ MED IZQ.	BUENO	PINTURA	PLANA
PARAL DEL IZQ	BUENO	PARAL TRA. IZQ.	BUENO	RINES LUJO	TIENE	TAPIZ. TECHO	BUENO
BOCALL. DEL. IZQ.	N/TIENE	RES DESEMPAÑA	TIENE	COCUYO IZQ	BUENO	TAP.PTA TRAS. IZQ	BUENO
VID.NAVE TRA. IZQ.	N/TIENE	PARABRISAS DEL.	BUENO	PLUMILLA DEL.	BUENO	RADIO	TIENE
DIREC HIDRAULIC.	TIENE	BOMPER DELANT.	GOLPE LEVE	RETROVISOR IZQ	BUENO	MANIJAS INT.	BUENO
ESTRIBO IZQUI.	BUENO	VID.PTA DEL DER	BUENO	ROMPENIEBLAS	BUENO	SEGUROS ELECT.	TIENE
PERSINA	BUENO	STOP IZQUIERDO	BUENO	ESPOILER TRAS	NO TIENE	ENCEDEDOR	BUENO
FAROLA IZQUI.	BUENO	BOMPER TRASERO	MAL REPINTADO	COCUYO DER	BUENO	TAPIZ. PISO	BUENO
PUERTA DEL DER	BUENO	VID PTA TR IZQ	BUENO	PLUMILLA TRAS.	BUENO	CINT.SEGURIDA	BUENO
VID PTA TR DER	BUENO	PARAL DEL DER	BUENO	RETROVISOR DER.	BUENO	TAP.PTA DEL.DER	BUENO
PARABRISAS TRAS	BUENO	PISO TRASERO	BUENO	ESTACAS	N/TIENE	RUEDA LIBRE	NO TIENE
CAPOTA	BUENO	BOCALL. TRA. DER.	N/TIENE	FURGON	N/TIENE	A / C	BUENO
PARAL CENT IZ	BUENO	PARAL TRA.DER.	BUENO			TABLERO INSTRU.	BUENO
BOCALL. DEL. DER	N/TIENE	COMPUERTA.	BUENO			GAVETA	BUENO
VID.NAVE TRA.DER.	N/TIENE					CONSOLA	BUENO
MARCADO SEG.	NO TIENE					TAP.PTA DEL. IZQ	BUENO
VID PTA DEL IZ	BUENO						




Informe inferior

Fecha 19/09/2025

PLACA	INSPECCION	CENTRO DE DIAGNOSTICO
GRR355	237842	1

- 1 BUENO
- 2 RAYADO
- 3 BIEN REPARADO
- 4 SUMIDO
- 5 GOLPEADO
- 6 CORROIDO
- 7 MAL REPARADO
- 8 DESCUADRADO
- 9 GOLPE LEVE
- 10 CUARTEADO
- 11 DESENGRAFADO
- 12 BUENO REPINTADO
- 13 REGULAR
- 14 FISURADO
- 15 NO TIENE
- 16 REMOVIDO
- 17 REP. EN PROCESO
- 18 BUENA REP. PARCIAL
- 19 MALA REP. PARCIAL
- 20 REPINTADO PARCIAL
- 21 MAL REPINTADO
- 22 MANCHADO
- 23 PINTURA GASTADA

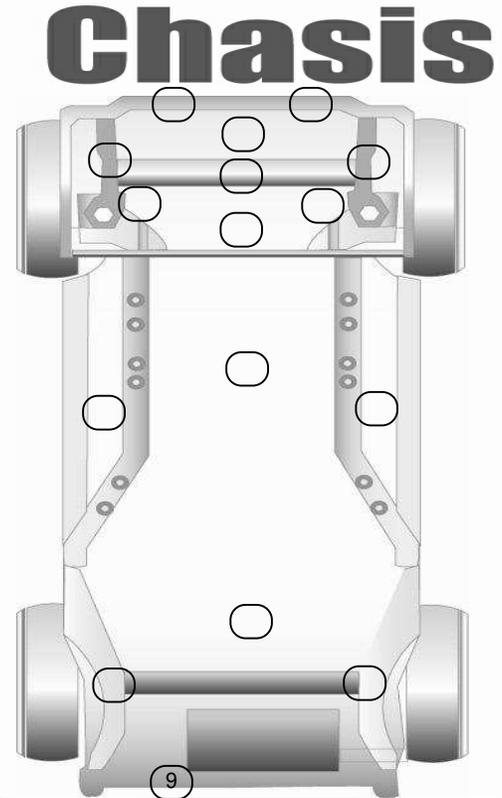

Detalle	Estado	Detalle	Estado	Detalle	Estado	Detalle	Estado
STRIBO IZQ.	BUENO	PISOS CARROC	BUENO	PUNTA DEL IZQ.	BUENO	PUNTA DEL DR.	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO	STRIBO DER.	BUENO	BIGOTE	BUENO	CALANDRIA	BUENO
G/POLVO MT IZQ	BUENO	FUGAS		FALDON	GOLPE LEVE	TIJERA DEL DER.	BUENO
TORPEDO	BUENO	TIJERA DEL IZQ.	BUENO	CARTER	BUENO	G/POLVO MT DR	BUENO
BASE TIJERA DR	BUENO	BASE CAJA DIR.	BUENO	PUNTA TRA. DER	BUENO	PUNTA TRA. IZQ	BUENO
TIJERA TRS IZ	BUENO	TANQUE GASOLI.	BUENO	PISO MALETA.	BUENO	BASE TIJERA IZQ.	BUENO
TORRE IZQU.	BUENO	TORRE DERECH.	BUENO	PTA.INF.IZQ.	BUENO	TIJERA TRAS DER.	BUENO
PTA.INF. DER.	BUENO	G.POLVO.EJE IZQ	BUENO	G.POLVO.EJE DER.	BUENO	DESFASE DIAG.	NO TIENE
LARGUERO IZQ.	N/TIENE	LARGUERO DER.	N/TIENE	PUENTE MOTOR	N/TIENE	PUENTE CHASIS	N/TIENE
FUGA MOTOR	NO TIENE	FUGA CAJA	NO TIENE	FUGA CARTER	NO TIENE	FUGA FRENOS	NO TIENE
FUGA DIRECC.	NO TIENE						

Llantas

Ubicacion Llantas	Marca	Referencia	Profundidad
Llantas Delanteras	OTRAS	215/55/16	5
Llantas Traseras	OTRAS	215/55/16	5

